

INFO'RAPID	
B1AW0113Q0 : Version 0 vom 23/12/2009	
VOOR : C5 (X7) EN TURBODIESEL DW10BTED4 FAP TOT DAM 12012CJ	
GEVOLG VOOR KLANT :	INHOUDEN, SCHOKKEN, AFSLAAN, TE WEINIG VERMOGEN
VOORWAARDEN VOOR HET OPTREDEN :	KILOMETERSTAND HOGER DAN 10000 KM

1. HERKOMST

Intern relais van de servicecentrale motor.

2. AFTER-SALES-INTERVENTIE

OPMERKING : De servicecentrale motor moet gedurende ten minste 10000 km in de wagen ingebouwd zijn geweest om deze informatie te mogen toepassen

Controles :

- Zekering F1 van de service centrale motor
- Voeding van de elektronische eenheid motor

Uitlezen van stringcodes.

Vervanging van de servicecentrale motor (Indien nodig).

2.1. Benodigd onderdeel

1 Zekering F1 van de service centrale motor (Indien nodig).

1 BSM (Indien nodig).

2.2. Controles

Controle van zekering F1 van de servicecentrale motor :

- Als de zekering F1 is doorgebrand of verkeerd is aangebracht ; Herstellen ; Deze informatie niet toepassen
- Als de zekering F1 niet is doorgebrand of verkeerd aangebracht : Controleer de spanningstoevoer naar de elektronische eenheid motor

Controle van de voeding van de elektronische eenheid motor :

- Als de spanningstoevoer naar de elektronische eenheid motor niet in orde is : Herstellen (Indien nodig) ; Deze informatie niet toepassen
- Als de spanningstoevoer naar de elektronische eenheid motor in orde is ; Lees de storingscodes uit

2.3. Uitlezen van stringcodes

Lees de storingscodes uit :

- Storingscodes P0215 en P0245 aanwezig : Vervang de service centrale motor
- Indien andere storingscodes aanwezig zijn : Deze informatie niet toepassen

OPMERKING : De storingscodes P0215 en P0245 kunnen verband houden met andere storingscodes :
Vervang de service centrale motor

2.4. Bewerkingstijd

Controle : Zekering F1 :

- Factureertijd : 0.20H
- Bewerkingscode : 9R01 RP00

Controle : Zekering F1 + Controle van de voeding van de elektronische eenheid motor :

- Factureertijd : 0.60H
- Bewerkingscode : 9R05 RP00

Controle : Zekering F1 + Controle van de voeding van de elektronische eenheid motor + Reviseren :

Elektrische bedrading :

- Factureertijd : 1.10H
- Bewerkingscode : 9R10 RP00

Controle : Zekering F1 + Controle van de voeding van de elektronische eenheid motor + Uitlezen van storingscodes :

- Factureertijd : 0.80H
- Bewerkingscode : 9R07 RP00

Controle : Zekering F1 + Controle van de voeding van de elektronische eenheid motor + Uitlezen van storingscodes + Vervanging van de servicecentrale motor :

- Factureertijd : 1.00H
- Bewerkingscode : 9R09 RP00

3. OPLOSSING SERIE

Vanaf DAM-nummer 12013 CJ : Toepassing van een nieuwe servicecentrale motor (met gewijzigd hoofdrelais).

OPMERKING : Maak geen CRI meer aan bij een wagen met een fabricagedatum vóór de wijziging in de serieproductie ; Verstuur daarentegen een CRI voor alle gevallen waarbij de storing zich herhaalt na toepassing van deze informatie of alle gevallen die een wagen met een fabricagedatum na de wijziging in de serieproductie betreffen